



加工原点の設定方法

1. 「設定」-「文字スタイル設定」を選択します。
[ミル]-[ミル設定]-[加工設定]、ワーク座標タブを選択します。
図参照ボタンをクリックし、図上の原点を指示します。

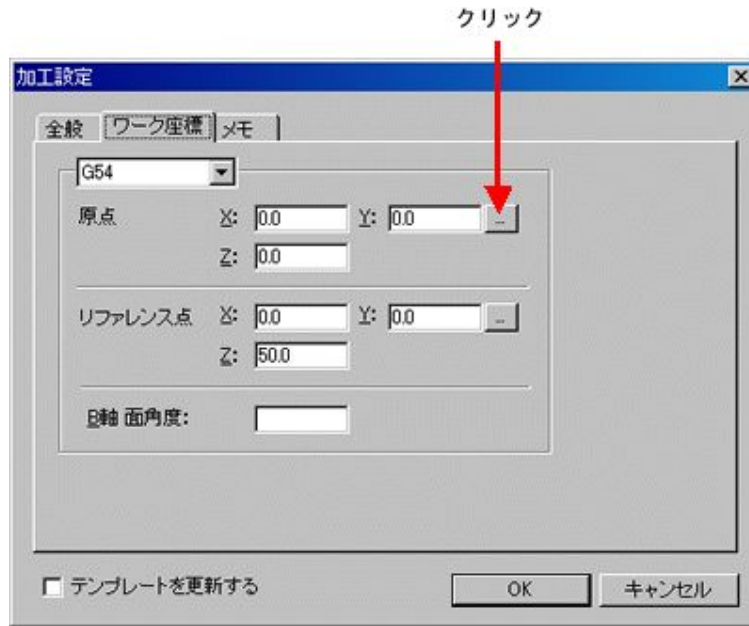


2. 複数行程 (複数のワーク座標系) を使用する場合
プロセスツリー
行程の項目を右クリックし、プロパティを選択します。

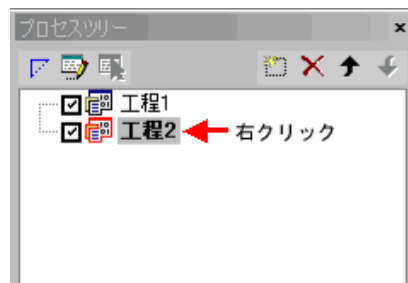

コマンドプロパティ

- ▼ から、ワーク座標系を選択して、適用で確定いたします。

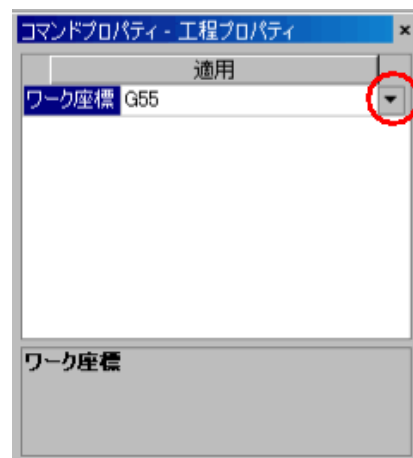

加工設定で、該当するワーク座標系を選択し、同様に原点を設定します。

