


## FX コンバータで AUTOCAD2000 の変換（一括）方法

FX コンバータを起動して、パラメータファイルを設定します。

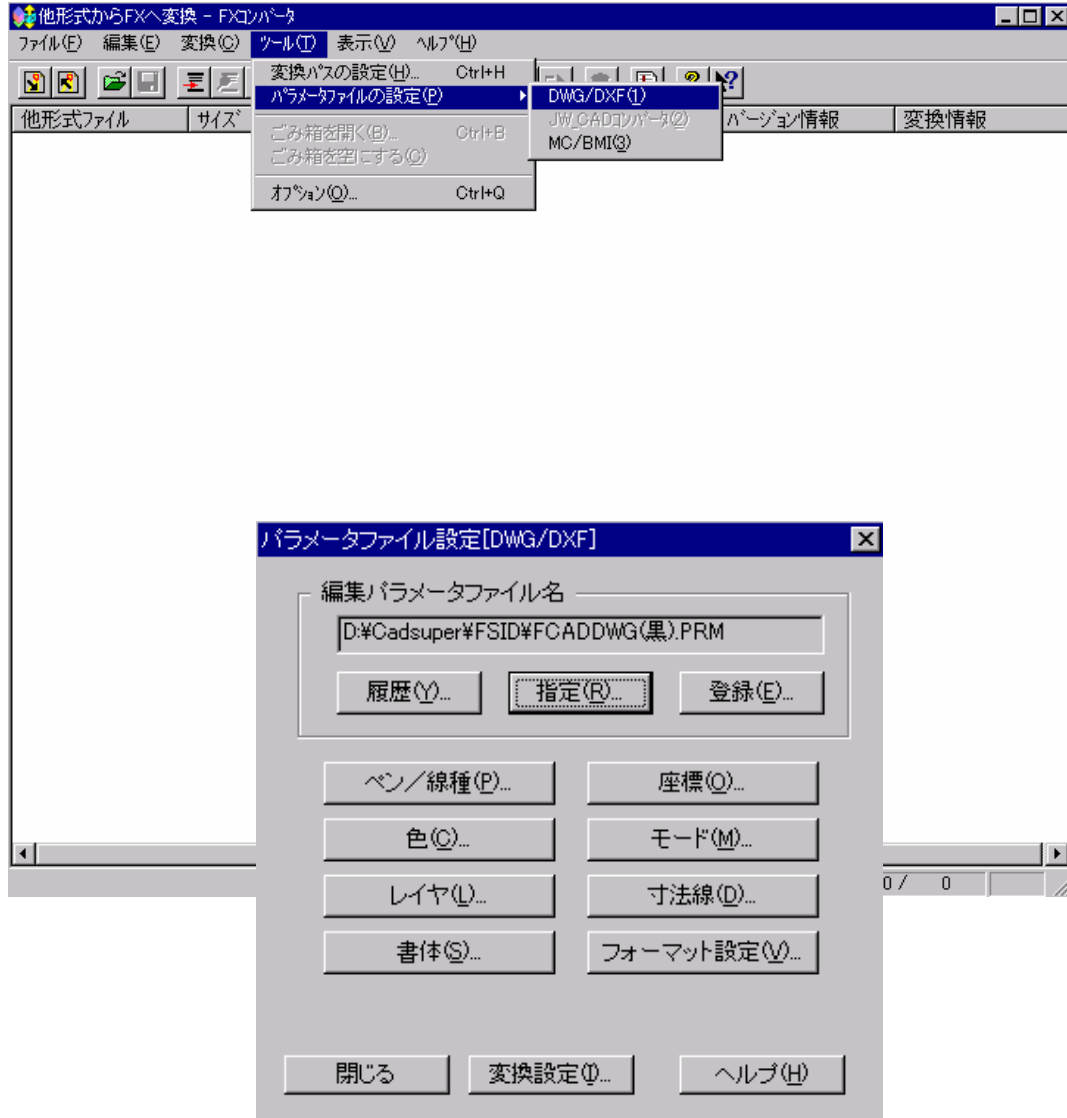

黒バックの場合は上記のように FCADDWG(黒).PRM を選択してください。

次に変換されるペンや色、モード等の設定をしてください。

フォーマット設定を押してください。

ここでの設定で AUTOCAD のバージョンにより出力バージョンを設定してください。

ここでは AUTOCAD2000 (R15) を選択します。



設定して、OK を押してください。

パラメータファイル設定で変換パラメータを各々指定ボタンを押して設定してください。

ここで指定しないと毎回選択しなければなりませんので必ず設定してください。




設定が完了しましたら、更新ボタンを押して上書き保存してください。

閉じるを押してパラメータファイル設定が完了しました。

FX→DWGへ変換するには、まず、FXファイルを（複数）選択し、OKを押します  
 ここでファイル場所はおそらく同じ場所に自動生成します。変更したい場合は追加ボタン  
 を押してディレクトリを指定してください



下のようになりますので変換ファイルを選択して変換-変換の開始をしてください。正常に

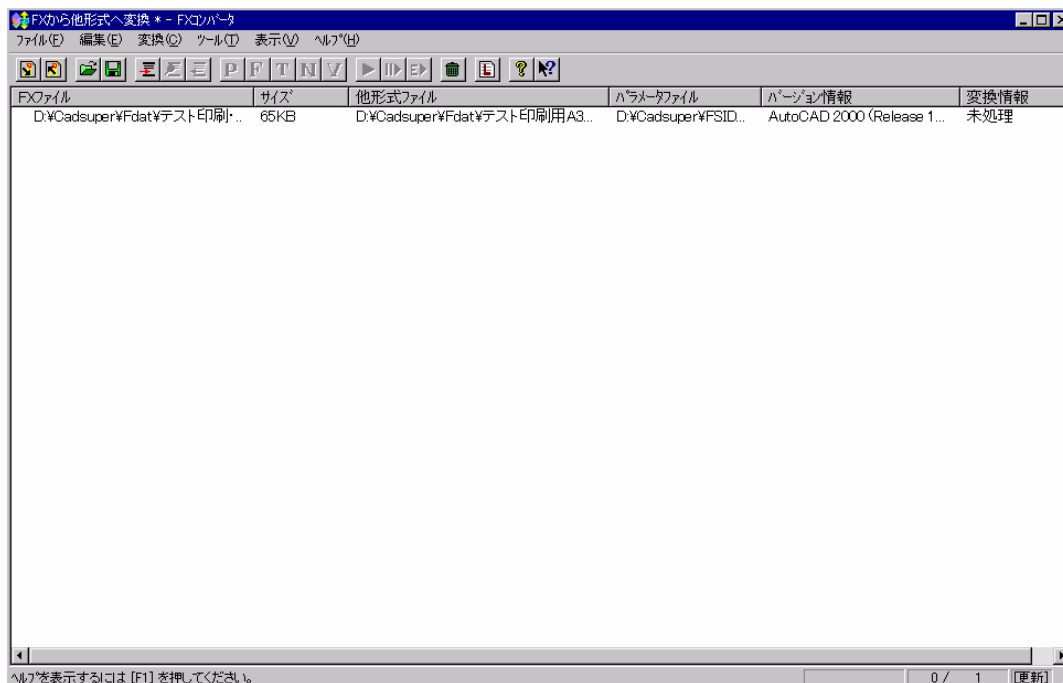

完了したら FX コンバータを閉じて下さい。